

IMPORTANT: Electrostatic discharge may cause damage to machine control electronics.
Refer to online Tech Sheet for additional information.

Check for proper voltage by completing the following steps:

- 1. Unplug appliance or disconnect power.
- 2. Connect voltage measurement equipment to proper connectors.
- 3. Plug in appliance or reconnect power and confirm voltage reading.
- 4. Unplug appliance or disconnect power.


ERROR CODES / CODES D'ERREUR / CÓDIGOS DE ERROR

Code / Code / Código	Description / Descripción / Descripción
F2E1	Stuck/shorted key Touche bloquée/court-circuitée Tecla atascada o con cortocircuito
F3E0	Main oven sensor open or shorted Capteur du four principal ouvert ou court-circuité Sensor del horno principal abierto o en cortocircuito
F3E1	Bottom oven sensor open or shorted Capteur du four inférieur ouvert ou court-circuité Sensor del horno inferior abierto o en cortocircuito
F5E0	Door and latch switch do not agree (main/upper oven) Non-concordance entre les contacteurs de la porte et du loquet (four principal/supérieur) El interruptor de puerta y pestillo no concuerda (horno principal/superior).
F5E3	Door and latch switch do not agree (lower oven). Non-concordance entre les contacteurs de la porte et du loquet (four inférieur) El interruptor de puerta y pestillo no concuerda (horno inferior).
F5E1	Latch not operating (main/upper oven) Loquet du four inférieur (four principal/supérieur) El pestillo no funciona (horno principal/superior)
F5E4	Latch not operating (lower oven) Loquet du four inférieur (four inférieur) El pestillo no funciona (horno inferior)
F8E1	Over temperature (main/upper oven) Dépassement de température (four principal/supérieur) Exceso de temperatura (horno principal/superior)
F8E3	Over temperature (lower oven) Dépassement de température (four inférieur) Exceso de temperatura (horno inferior)
F8E0	Oven user interface – lost communication Interface utilisateur du four – perte de communication Interfaz de usuario del horno: se perdió la comunicación
F8E6	Oven appliance manager – lost communication (main/upper oven) Gestionnaire du four – perte de communication (four principal/supérieur) Administrador del horno: se perdió la comunicación (horno principal/superior)
F8E9	Oven appliance manager – lost communication (lower oven) Gestionnaire du four – perte de communication (four inférieur) Administrador del horno: se perdió la comunicación (horno inferior)
F8E4	User Interface/Appliance Manager state status mismatch Non-concordance de statut d'état entre interface utilisateur et gestionnaire de l'appareil Discrepancia de interfaz de estado de interfaz de usuario/Administrador del horno
F8E0	Low fan speed underspeed Sous-vitesse de la vitesse basse du ventilateur Velocidad insuficiente del ventilador inferior
F8E1	Low fan speed overspeed Survitesse de la vitesse basse du ventilateur Velocidad excesiva del ventilador inferior
F8E2	High fan speed underspeed Sous-vitesse de la vitesse élevée du ventilateur Velocidad insuficiente del ventilador superior
F8E3	High fan speed overspeed Survitesse de la vitesse élevée du ventilateur Velocidad excesiva del ventilador superior
F9E0	Product not wired correctly Le produit n'est pas branché correctement Las conexiones de cableado del producto no son correctas


RESISTANCES / RÉSISTANCE / RESISTENCIA

Component / Composant / Componente	Pinout / Brochage / Patilla	Resistance or Voltage / Résistance ou tension / Resistencia o tensión
Lights Lampes Luces	P7-1 to L1 (J8-1) P7-1 à L1 (J8-1) P7-1 a L1 (J8-1)	0-40 Ω
Latch Switch Contacteur de loquet Interruptor de pestillo	P3-7 to P3-5 P3-7 à P3-5 P3-7 a P3-5	Open circuit Circuit ouvert Circuito abierto
Door Switch Contacteur de la porte Interruptor de la puerta	P3-6 to P3-5 P3-6 à P3-5 P3-6 a P3-5	Closed circuit with oven door closed Circuit fermé avec la porte du four fermée Circuito cerrado con la puerta del horno cerrada
Latch Motor Moteur du loquet Motor de pestillo	P5-1 to N (J8-2) P5-1 à N (J8-2) P5-1 a N (J8-2)	500-3000 Ω 500 à 3 000 Ω 500 a 3 000 Ω
Oven Temperature Sensor Capteur thermométrique du four Temperatura del horno Sensor	P3-1 to P3-2 P3-1 à P3-2 P3-1 a P3-2	1075 Ω at 68°F (20°C) DLB 1 075 Ω à 68 °F (20 °C) relais dist. bipol. DLB de 1 075 Ω a 20 °C (68 °F)
Cooling Fan Motor — High Speed Moteur du ventilateur de refroidissement — vitesse élevée Motor del ventilador de refrigeración: alta velocidad	P5-5 to N (J8-2) P5-5 à N (J8-2) P5-5 a N (J8-2)	15-23 Ω
Cooling Fan Motor — Low Speed Moteur du ventilateur de refroidissement — basse vitesse Motor del ventilador de refrigeración: baja velocidad	P5-4 to N (J8-2) P5-4 à N (J8-2) P5-4 a N (J8-2)	15-23 Ω
Thermal Limiter Limiteur thermique Limitador térmico	PX3-1 to L2 (Main line) PX3-1 à L2 (Ligne principale) PX3-1 a L2 (Línea principal)	0V closed, N/A open 0 V fermé, N/A ouvert 0V cerrado, N/A abierto
Thermal Fuse (only for single/double) Fusible thermique (modèle simple/double uniquement) Fusible térmico (solo para simple/doble)	PX1-1 to PX3-2 PX1-1 à PX3-2 PX1-1 a PX3-2	0V closed, N/A open 0 V fermé, N/A ouvert 0V cerrado, N/A abierto
Bake Element Élément de cuisson au four Elemento para hornear	PX1-1 to PX3-2 PX1-1 à PX3-2 PX1-1 a PX3-2	19.0-21.6 Ω 19.0 à 21,6 Ω 19.0 a 21,6 Ω
Broil Element Élément de cuisson au grill Elemento para asar a la parrilla	PX4-2 to PX3-2 PX4-2 à PX3-2 PX4-2 a PX3-2	13.5-14.92 Ω 13,5 à 14,92 Ω 13.5 a 14,92 Ω
User Interface Board Carte de l'interface utilisateur Tablero de interfaz de usuario	P1-4 to P1-1 P1-4 à P1-1 P1-4 a P1-1	14 VDC 14 V CC 14 V CC
Copernicus ACU ACU Copernicus ACU Copernicus	P1-2 to P1-5 P1-2 à P1-5 P1-2 a P1-5	14 VDC 14 V CC 14 V CC

WIRING DIAGRAM

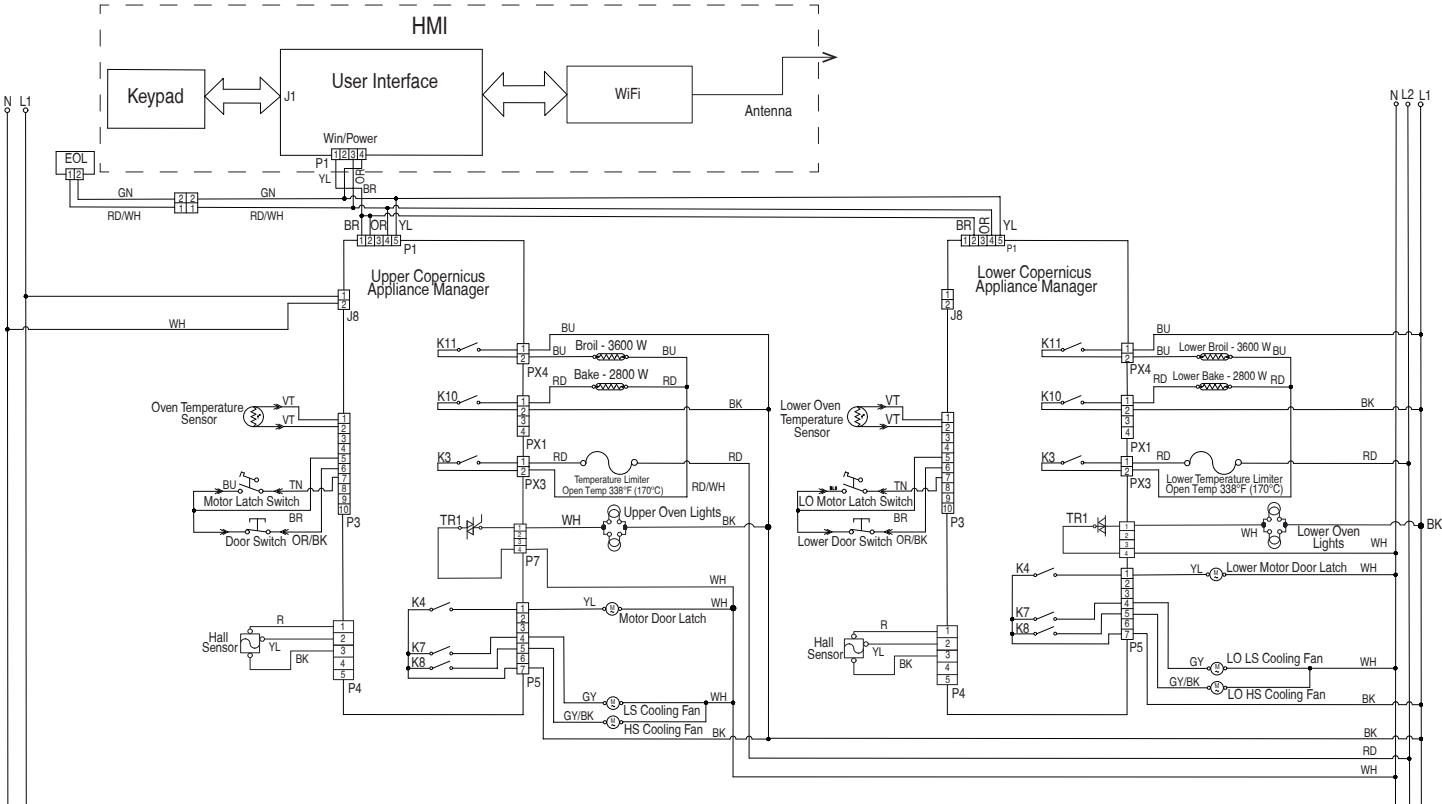

SCHEMA DE CÂBLAGE / DIAGRAMA DE CABLEADO

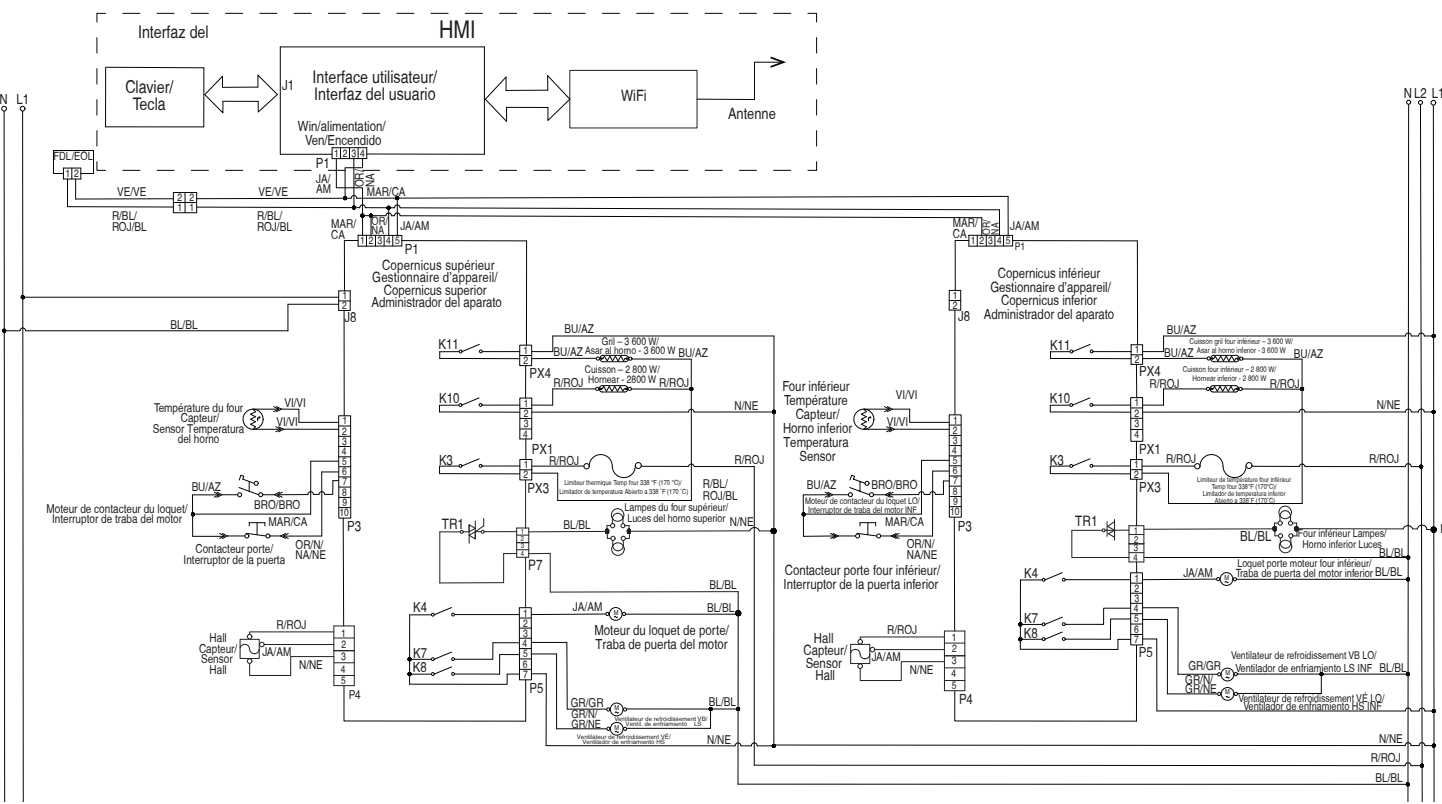

IMPORTANT : Une décharge d'électricité statique peut faire subir des dommages aux circuits électroniques. Pour les détails, voir la livret de technicien.

Vérifiez que la tension est correcte en effectuant les étapes suivantes:

- 1. Débranchez l'appareil ou débranchez l'alimentation.
- 2. Connectez l'équipement de mesure de tension aux connecteurs appropriés.
- 3. Branchez l'appareil ou reconnectez l'alimentation et confirmez la lecture de la tension.
- 4. Débranchez l'appareil ou débranchez l'alimentation.

IMPORTANT: La descarga electrostática puede dañar la electrónica de control de la máquina. Consulte la hoja técnica en línea para obtener información adicional.

Verifique el voltaje adecuado completando los siguientes pasos:

- 1. Desenchufe el electrodoméstico o desconecte la alimentación.
- 2. Conecte el equipo de medición de voltaje a los conectores apropiados.
- 3. Enchufe el electrodoméstico o vuelva a conectar la alimentación y confirme la lectura de voltaje.
- 4. Desenchufe el electrodoméstico o desconecte la alimentación.